



VW Bora, todos os modelos até Agosto

A luz avisadora do ABS acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa podem ser falhas de contacto dos sensores de rotação da roda traseira. Devido a suportes defeituosos das fichas ABS, estas podem soltar-se com vibrações e provocar a avaria referida. Neste caso devem ser verificados os suportes de ambos os lados. Se os suportes estiverem demasiado soltos é possível fixá-los, isto é, pressioná-los um contra o outro (cerca de 2-3 mm), de modo a aumentar a pressão sobre as fichas. Adicionalmente é possível fixar os cabos na proximidade da ficha com um agrupador de cabos. De seguida, limpe a memória de avarias e verifique o funcionamento correcto do sistema ABS.

Boletim Informativo