



VW Bora

Ano de construção de 09.01.2001 até 03.02.2003

A luz de controlo do airbag acende-se

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir numa cablagem com atrito. Neste caso a avaria "Detonador do airbag/pré-tensor do cinto - Curto-circuito à massa" é memorizada na memória de avarias. Para localizar a avaria, proceder do seguinte modo.

- Com um aparelho de diagnóstico consultar o bloco dos valores de medição. Desta forma, é possível verificar se a avaria existe de facto.
- Se a avaria não for detectada, deverá tentar-se uma simulação da avaria. Para isso abanar os assentos dianteiros, empurrar e/ou ajustar os encostos e deslocar os assentos para a frente e para trás até atingir os batentes.
- Caso não seja possível simular a avaria, as cablagens das unidades de airbag devem ser verificadas quanto a danos. Prestar especial atenção aos pontos de fricção. Estes podem surgir na zona da regulação do assento.
- Se for detectado um ponto de fricção, este deverá ser reparado com fita isoladora. Se for necessário, montar e fixar novamente a cablagem.
- Em seguida, apagar a memória de avarias.

