



VW Golf 4 TDI

Falha do velocímetro devido a cablagem com defeito

Se, nos veículos acima referidos, o velocímetro falhar subitamente e o fusível do transdutor de velocidade estiver queimado, a causa deverá estar na zona da passagem dos cabos na porta traseira.

Neste caso concreto, o fusível do transdutor de velocidade queimava sempre passado algum tempo. Após uma outra verificação foi detectado, que o fusível das luzes de marcha atrás também estava avariado e que a causa não estava no interruptor de marcha atrás. De seguida, a passagem da cablagem na porta traseira foi verificada e foi detectado, que o isolamento de vários cabos estava danificado (figura), o que causou um curto-circuito. Após a reparação da cablagem, não voltaram a surgir problemas.

