



## VW Golf IV Variant Todos os modelos

### Porta traseira não fecha

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser um servomotor com defeito. Na tentativa de fechar a porta traseira, o trinco permanece aberto. No caso de um servomotor com defeito, o cilindro de comando não retrocede para a sua posição de partida. Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desmontar o revestimento da tampa traseira.
- Desengatar o tirante no servomotor (ver Fig. ponto 1 e 2).
- Soltar as porcas de fixação (ver Fig. setas) e remover a placa de fixação com o servomotor das cavilhas roscadas.
- Desaparafusar o servomotor da placa e substituir por um novo.
- Verificar o funcionamento do bloqueio da tampa traseira.
- Montar de novo todas as peças desmontadas pela ordem inversa.

