



## VW Golf/Bora/Passat '98. Ruídos provenientes do tablier

### Ruídos (tipo rangido) na área da tampa da caixa de fusíveis e do quadro de ligações.

#### Causa:

Em algumas viaturas dos modelos acima referidos, manifestam-se ruídos do tipo rangido devido ao modo como a tampa da caixa de fusíveis encosta no quadro de ligações e às ligações em si (figura 1). Estes ruídos manifestam-se na área do quadro de ligações da caixa de fusíveis.



Figura 1

#### Resolução:

Remover a tampa da caixa de fusíveis e a cobertura.

Desapertar os parafusos (figura 2), pressionar a caixa de fusíveis para dentro e, mantendo a pressão, voltar a apertar os parafusos.

O espaçamento é agora suficiente para evitar futuros ruídos (figura 3). Voltar a colocar a cobertura e a tampa da caixa de fusíveis.



Figura 2



Figura 3