



VW Golf IV **Fabrico até 02/1999**

Avaria do sistema de fecho centralizado, das luzes internas e de leitura, fusível n.º 14 queimado.

Se surgirem reclamações de que nestes veículos o sistema de fecho centralizado, as luzes internas e de leitura não funcionam e o fusível n.º 14 se encontra queimado, a origem poderá ser um chicote de fios danificado.

Os cabos em questão são os que se encontram junto do porta-bagagens na zona do reforço do tecto, à direita e à esquerda do pilar C.

Para eliminar a falha, é necessário reparar os cabos eventualmente danificados e isolá-los melhor de forma a impedir uma nova corrosão. É necessário substituir o fusível n.º 14.