



## **VW Polo**

**Tipo: 6N1 | 6NF**

**Ano de construção: 1994**

### **Ventilador do habitáculo não funciona**

Se, nas viaturas acima referidas, o motor de ventilação avariar, uma possível causa pode ser uma pré-resistência queimada.

Devido à entrada de água entre o filtro anti-pólen e a superfície de vedação da caixa de água, o motor da ventilação pode gelar com baixas temperaturas.

Consequentemente, a pré-resistência queima com o ventilador ligado. Certifique-se que ao substituir a pré-resistência, a vedação da caixa de água seja controlada. Neste contexto, deve ter-se especial atenção a juntas de vedação salientes, resíduos de cera, juntas de vedação deformadas e uniões roscadas soltas.