



VW

Ruídos provenientes da zona da coluna de direcção.

Se forem relatados ruídos de arrastamento ou estalidos provenientes da zona da coluna de direcção, uma das causas possíveis poderá ser uma distância demasiado grande ou demasiado pequena entre o aro de reposição (Figura 3) e o volante. Se a distância for demasiado pequena, o aro de reposição arrasta ao virar o volante. Se a distância for demasiado grande, os ganchos de retenção não são suficientemente comprimidos e engatam ao virar o volante.

Para eliminar os ruídos, será necessário reajustar a distância. Para tal, deve proceder-se do seguinte modo:

- Desmontar o revestimento da coluna de direcção superior (Figura 1).
- Soltar o parafuso de aperto da alavanca da coluna de direcção (Figura 2).
- Ajustar a distância entre o aro de reposição e o volante em aprox. 5 mm (Figura 2).
- Apertar o parafuso de aperto e voltar a montar o revestimento.



Figura 1


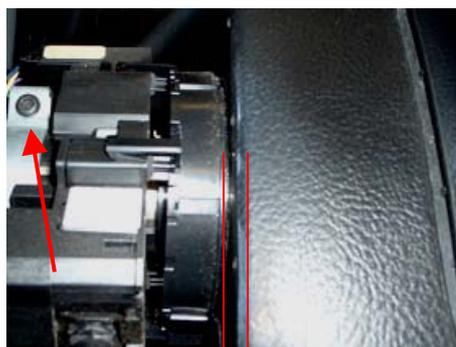


Figura 2

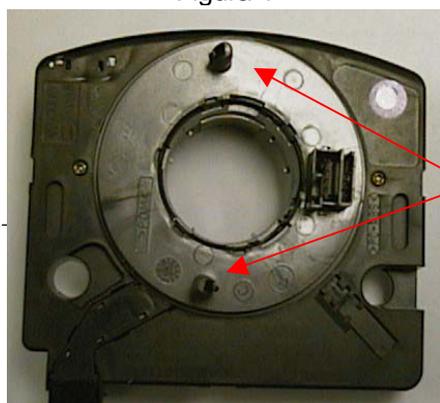

Ganchos de retenção

Figura 3