



VW Sharan **A partir de 04/2000** **com bomba / bico injector motor TDI**

Iluminação antecipada da luz de controlo do óleo.

Se, nestes veículos, for relatado que em determinadas situações de marcha ou após longas viagens a luz de controlo do óleo acende, apesar do nível do óleo na vareta medidora do nível do óleo se situar entre o mínimo e máximo, uma causa possível é uma reacção demasiado sensível do aparelho de comando do motor. Devido a tolerâncias demasiado restritas, é possível que o valor mínimo seja alcançado e a luz de aviso activada.

Para eliminar a avaria é necessário montar um anel de afastamento entre o cárter do óleo e o sensor do nível do óleo. Este é disponibilizado com parafusos novos e mais compridos em todas as oficinas autorizadas da marca.

Nota:

A partir da semana 45/2002 estão montados aparelhos de comando de série modificados. A montagem do anel de afastamento deixa de ser necessária. Os aparelhos de comando novos não podem ser utilizados nas viaturas fabricadas antes da modificação.