



VW T4 com ABS, fabricado até 04.2000

A luz indicadora de desgaste da guarnição dos calços dos travões encontra-se permanentemente acesa

Nas viaturas acima referidas pode suceder que, devido ao cabo indicador de desgaste da guarnição dos calços dos travões ser demasiado curto ou se encontrar incorrectamente fixo (ver figura) no chicote de cabos do sistema de ABS, a lâmpada de aviso permaneça constantemente acesa. As viaturas com um chassis de 15 polegadas dispõem de um cabo (em frente, do lado esquerdo) e as viaturas com um chassis de 16 polegadas dispõem de dois cabos (em frente, do lado esquerdo e do lado direito) para a indicação de desgaste da guarnição dos calços dos travões. Quando verificar o estado do cabo ou proceder a uma extensão do mesmo, tenha em atenção que o comprimento do cabo tem que ser compatível com o ângulo de viragem completo das rodas. É igualmente importante que, a zona de reparação seja isolada contra uma eventual penetração de humidade (com manga termoretráctil, fita de fibra, ou semelhantes).

