



VW

Transporter (T4)

Ano de construção: 1992 - 2000

Motor: ABL (1,9 TD)

Luz de controlo da pressão do óleo acende / pisca

Se, nos veículos acima referidos, a luz de controlo da pressão do óleo acender ou piscar, uma possível causa pode ser uma ligação eléctrica com defeito no alternador.

Na maioria dos casos o mecânico verifica primeiro a pressão do óleo e, de seguida, substitui o pressostato do óleo.

Contudo, nem sempre a avaria é eliminada por este procedimento. Na viatura acima referida devem ser igualmente verificadas as ligações eléctricas no alternador.

Ligações corroídas ou soltas (borne "W" = sinal do número de rotações) podem provocar, através de uma "corrente de retorno / erro", a iluminação da luz de controlo da pressão do óleo no painel de instrumentos combinado.

Esta informação pode aplicar-se eventualmente também a outras viaturas, modelos e motorizações.