



Jaguar X-Type - Ano de fabrico: a partir de 2001

Falha esporádica do bloqueio central pelo telecomando por radiofrequência

A falha mencionada acima indica funções de erro do aparelho de comando do bloqueio central (aparelho de comando ZV).

Atenção: uma tampa de protecção contra pó travada também pode levar (ver a ilustração) à falha do comando do bloqueio central.



Resumo: se o bloqueio central funcionar apenas mecanicamente (através da fechadura da porta), pode ser que a tampa de protecção esteja travada ou não retorne à posição original devido à pouca tensão prévia da mola após a retirada da chave de ignição. Por isso, o bloqueio central não reage mais ao sinal de radiofrequência do emissor.

Dica: lubrificar a tampa de protecção contra pó com um lubrificante adequado. Se isto não for mais possível, a fechadura de ignição deve ser substituída.