



VW Polo Modelo: 6N2

Ano de fabrico: 1999 - 2001

Código do motor: AUC

Sistema de injeção electrónica Bosch-Motronic

Lâmpada de controlo do motor EPC está acesa - Código de falha 16955

Se a entrada de memorização de falha no veículo mencionado acima for lida como "Interruptor de luz de travão incorrecto", a causa poderá estar relacionada a um erro de software do aparelho de comando.

Recomendamos proceder da seguinte forma:

- Efectuar o auto-diagnóstico
- Verificar o interruptor de luz de travão, a alimentação de tensão, as ligações de cabo e e de ficha.

Se a lâmpada de falha EPC continuar acesa após a eliminação da falha, o seguinte procedimento alternativo poderá ser aplicado para apagá-la:

- Ligar a ignição. Ligar o borne adicional da luz de travão, com um cabo auxiliar protegido, paralelamente à bateria do veículo
- Em seguida, accionar 10x o pedal do travão em intervalos exactos de 3 segundos
- Remover o cabo auxiliar
- Accionar o pedal do travão por 3 a 5 segundos
- Ler e excluir da memória de erro
- Desligar a ignição e, após 2 minutos, religar

Se todos os passos tiverem sido concluídos após este procedimento, a lâmpada EPC não deverá estar acesa.

