



Alfa Romeo 147, todas as versões com airbags laterais


A luz do airbag acende-se

Se surgirem reclamações do tipo acima mencionado, a causa poderá ser a ficha do cabo do airbag (ver figura). Com a alteração da posição do banco, a ligação da ficha é sobrecarregada porque é esticada. Devido a um deslocamento incorrecto ou a uma fixação deficiente do cabo, a ligação da ficha solta-se e o contacto eléctrico é interrompido.

Uma vez que se trata do sistema de airbag, deverá ter-se em atenção os respectivos regulamentos de segurança.

Neste caso, proceda do seguinte modo:

- Desconecte o pólo negativo da bateria
- Separe o dispositivo de fixação do cabo, da parte inferior do quadro do banco através de uma rotação para a frente e desprendendo-o no centro de rotação
- Reconecte a ligação, pressionando a ligação da ficha
- De seguida deverá dispor a cablagem em conformidade com o ilustrado na figura e fixá-la com abraçadeiras de plástico.

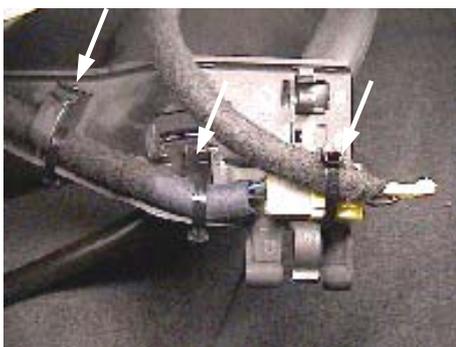

- Volte a montar o dispositivo de fixação na ordem inversa
- Execute este trabalho também no segundo banco da frente
- Ligue a bateria e apague a memória de avarias

