



## **Alfa Romeo 147**

### **Ano de fabrico 02.2002 - 07.2002**

#### **Todas as versões com direcção à direita com ESP**

#### **Luz de controlo ABS/ESP e indicação no display acendem**

Se surgirem queixas relativas à avaria referida, uma possível causa reside no software do comando ESP em combinação com um ajuste base incorrecto do interruptor do pedal do travão, ou um interruptor do pedal do travão defeituoso. O software do comando ESP analisa, de um modo divergente, os sinais da função dupla do interruptor do pedal do travão no sistema de pedais. Em alguns casos a avaliação dos dados, por parte do aparelho de comando, é identificada como avaria e posteriormente registado como, "Avaria sensor de pressão". Esta avaria ocorre mais cedo se o ajuste base do interruptor do pedal do travão não estiver ajustado correctamente. Proceda neste caso do seguinte modo:

- Apagar o registo de avaria com o aparelho de diagnóstico.
- Levantar o pedal dos travões, até este encaixar.
- Verificar com o pedal dos travões em estado solto, se as luzes do travão não acendam.
- Se a avaria persistir deve-se controlar o interruptor do pedal dos travões quanto ao funcionamento correcto (ambos os contactos no interruptor do pedal do travão) e substituí-lo eventualmente.

Desde Julho de 2002 foi montado um novo aparelho de comando com um novo software.

