



Alfa Romeo Modelo 147 Ano de fabrico 2001-2010 Todos os motores a gasolina

Motor não arranca

Se o cliente reclamar o erro supracitado, a causa para o erro pode ser um sensor da cambota com defeito.

Esporadicamente não é possível ligar o motor, não fazendo qualquer diferença se este está quente ou frio. Também podem estar registados diversos códigos de avaria na memória de avarias. Neste veículo está montado um sensor indutivo. Este pode ser facilmente verificado com uma medição da resistência. A resistência deve ser de 900 Ohm. Se este não for o caso é necessário substituir o sensor. Este deve ser encomendado com a referência de artigo 6PU 009 146-631 (v. fig.).

