



VW A2, A3, A4, A6, A8, TT Até ao ano modelo 2002

A luz avisadora do airbag acende-se, Código de avaria: 00588 (airbag do condutor)

Se, nos veículos acima referidos, a luz avisadora do airbag acender e o código de avaria 00588 for memorizado, tal pode dever-se à existência de sujidade ou danos nos contactos das fichas de ligação. Na maioria dos casos, a causa reside na cablagem do airbag no volante e/ou no aro de reposição (figura). Para obter uma solução permanente, o aro de reposição e a cablagem terão de ser substituídos. Será também necessário substituir os contactos da ficha do aro de reposição do veículo. Os contactos da ficha têm de ser banhados a ouro e devem ser ligados apenas uma vez, a fim de evitar danos. Assegurar que a cablagem do volante não fica entalada entre o módulo do airbag e o volante.

Nos veículos abaixo referidos, foram já utilizados contactos da ficha otimizados de fábrica:

A2 a partir do nº de chassis: 8Z 2N 017000

A3 a partir do nº de chassis: 8L 2A 038000

A4 a partir do nº de chassis: 8E 2A 150000

A6 a partir do nº de chassis: 4B 2N 071000

A8 a partir do nº de chassis: 4D 2N 004000

TT A partir do nº de chassis: 8N 21 014300

Durante os trabalhos no sistema do airbag, devem ser rigorosamente cumpridas as instruções e normas de segurança do fabricante do veículo!

