



Audi A3

Todas as variantes de motor

Até ao ano modelo 2002

A luz avisadora do airbag acende-se

Se, nos veículos acima referidos, a luz avisadora do airbag acender e, na memória de avarias, forem memorizados vários códigos de avaria que sugiram a existência de uma resistência demasiado grande ou pequena na zona do esticador do cinto, deverá proceder-se do seguinte modo durante a detecção de avarias:

- Desligar a ignição
- Desligar a ficha no cinto em questão e no aparelho de comando do airbag, verificar a caixa e os contactos da ficha
- Voltar a ligar a ficha e assegurar um encaixe correcto
- Ligar a ignição e dar arranque ao motor
- Desligar o motor e ligar novamente a ignição
- Consultar de novo a memória de avarias

Se a avaria voltar a surgir, o cinto de segurança em questão terá de ser substituído. Consultar novamente a memória de avarias na respectiva ligação. Se a avaria persistir, a sua causa deve ser procurada no aparelho de comando do airbag, que terá de ser substituído.