



Audi A4 1.9 TDI **Letra de identificação do motor AWX**

Acende a luz ESP, código de avaria 17911 no aparelho de comando.

Nestes veículos é possível ocorrer, após um determinado trajecto (aprox. 5-10 km), que a luz ESP acenda e que no aparelho de comando seja memorizado o código de avaria 17911 (P1503 = sinal de carga do alternador). Assim que desligar a ignição a luz referente ao sistema ESP apaga e esta só acende após percorrer, novamente, um trajecto de aprox. 5-10 km.

O possível motivo dessa falha é uma ligação de cabos solta ou corroída entre o aparelho de comando do motor e a ligação DF do alternador (linha do sinal do estado de carga do alternador).

Para resolver essa avaria é necessário reparar a ligação defeituosa e apagar a memória de avarias.