



Audi, A3, A4, A6, A8

A lâmpada do airbag acende-se

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir na falha de uma ficha entre a cablagem do habitáculo e o módulo do airbag.

Neste caso, substituir a ficha por um conector à pressão com fundente.

Efectuar os passos de prova como se segue:

- Desligar os bornes da bateria
- Desligar as fichas de todos os cabos
- Isolar o cabo de 0,35 mm² aprox. 12-14 mm e o cabo de 0,5 mm² aprox. 6-7 mm. Rebater as extremidades do cabo de 0,35 mm² até dobrar para a metade (ver Fig.)
- Introduzir as extremidades do cabo no conector à pressão e pressionar dos dois lados com um alicate apropriado. Durante esta operação, não pressionar o isolamento das extremidades do cabo!
- Antes da retracção, efectuar um ensaio de tracção de modo a controlar o assentamento fixo do cabo
- Em seguida, com a ajuda de um ventilador de ar quente, retraindo o conector com pressão até o adesivo sair pelas extremidades.
- Ligar a bateria e apagar a memória de avarias

