



Audi TT Coupé e Roadster

O díodo luminoso vermelho no revestimento da porta permanece aceso após a desativação da supervisão do habitáculo.

Se, nestes veículos, for relatado que o díodo luminoso vermelho no revestimento da porta permanece aceso após a desativação da supervisão do habitáculo, a causa pode residir num erro de software. Neste caso existe uma avaria no software do aparelho de comando do fecho centralizado. Para eliminar a falha, é necessário montar um novo aparelho de comando do fecho centralizado com software modificado. A partir de Abril 2001, passou a ser montado de fábrica um aparelho de comando com software modificado nos veículos a partir do número de chassis: 8N 11 036639 (TT Roadster) e 8N 11 041775 (TT Coupé).



LED no revestimento da porta