



Audi/VW com motores TDI Perda de potência e funcionamento irregular do motor

Má resposta e perdas de potência devido a mangueiras da pressão de sobrealimentação porosas.

Em caso de reclamações relativas a uma má resposta, falta de potência e funcionamento irregular do motor durante a marcha, a causa pode residir nas mangueiras da pressão de sobrealimentação. Devido aos vapores do óleo, influências atmosféricas e envelhecimento, estas começam por ficar porosas, conduzindo posteriormente a perdas da pressão de sobrealimentação. Neste caso, desmontar as mangueiras da pressão de sobrealimentação e verificar se existem pontos porosos ou formação de fissuras e, se for necessário, substituir as mangueiras.

Recomendamos, no entanto, a consulta prévia da memória de avarias, uma vez que o código de avaria possível “diferença de regulação da pressão de sobrealimentação” é um indício da situação acima referida.