



BMW

Série 5 (E39), Série 7 (E38)

**Ano de fabrico de 09.1998 até
09.2000**

**Todos os modelos com Bosch
ASC 5.7 ou DSC 5.7 e Servotronic**

Avaria da direção assistida

Se o cliente reclamar a avaria supracitada, uma possível causa pode ser o aparelho de comando do ABS/sistema de aceleração antiderrapagem (ASC) e o programa de estabilidade eletrónico (DSC). A avaria da direção assistida pode fazer-se notar momentos após ligar o motor. Contudo, também pode acontecer que volte a trabalhar normalmente após desligar e voltar a ligar o motor. Contudo, o erro volta a aparecer passado pouco tempo. Adicionalmente pode também estar registado o código de avaria 130 (falta de sinal do velocímetro). Neste caso tem que ser instalado um aparelho de comando atualizado.

Atenção! Nos veículos equipados com DSC é necessário programar o sensor do ângulo de direção após os trabalhos de reparação.