



BMW da série 5 (E39), série 7 (E38)

A lâmpada do airbag brilha permanentemente

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma ficha do pré-tensor do cinto solta. Como registo de avaria aparece „ 3 circuito de ignição do pré-tensor do cinto do lado do condutor, resistência demasiado alta". Neste registo de avaria pode igualmente ser afectado o circuito de ignição do lado do passageiro.

Durante a regulação dos assentos dianteiros o cabo conectado à ficha pode ser colocado sobre tracção pelo pré-tensor do cinto. Em situações desfavoráveis a ficha é desconectada pela situação acima referida.

De modo a evitar esta ocorrência, a ficha (alaranjada) deve ser enrolada repetidamente com uma fita adesiva de tecido estreita. Além disso, o cabo junto ao tubo do pré-tensor do cinto deve ser fixado de um modo isento de tensão/tracção. Em seguida deve apagar-se a memória de avarias.