



## **BMW da série 3 (E 46) com memória dos bancos**

**Berlina, Coupe de 09.99 – 09.2000**

**Touring de 06.99 – 09.2000**

**Cabrio de 12.99 – 09.2000**

### **Ajuste do espelho exterior inexacto**

Se surgirem queixas relativas à falha acima referida, a causa poderá ser o aparelho de comando (memória do espelho).

Ao inserir a marcha atrás, o espelho do lado do passageiro baixa tanto que o passeio se torna visível. Ao inserir a primeira, o espelho volta para a posição original. Nestas viaturas pode, no entanto, suceder que devido a desvios mecânicos do mecanismo do espelho já não haja um novo ajuste exacto do espelho.

A posição altera-se em cada nova operação, cerca de 2° para cima. Só depois de se accionar o interruptor da posição da memória dos bancos é que o espelho volta à posição original.

Neste caso, o aparelho de comando (memória do espelho) no lado do passageiro tem que ser substituído. Para substituir o aparelho de comando, é necessário desmontar o revestimento da porta.

