



BMW E 36 Cabrio com capota mecânica

Os vidros laterais abrem automaticamente durante a marcha.

Se, nestes veículos, os vidros laterais abrirem cerca de 5 cm e se a tampa traseira bloquear automaticamente durante a marcha em caso de ruas irregulares, buracos na estrada ou torções do veículo, uma causa possível pode residir no fecho incorrecto da tampa do compartimento da capota no lado direito.

Se o fecho da tampa do compartimento da capota não engatar correctamente com o tecto fechado, o microinterruptor montado é accionado, os vidros laterais são abertos e o porta-bagagens é automaticamente bloqueado. Neste caso é necessário controlar a regulação da tampa da capota. Os dois lados devem fechar uniformemente e bloquear. Ajustar a tampa, se necessário.

Adicionalmente, deve avisar-se o cliente que o encaixe da tampa ao fechar deve ser audível (descrição precisa nas instruções de serviço).