



## **BMW E 39 até ano de construção 09/1995 com revestimento dos assentos em veludo**

### **Luz do airbag acende-se durante dois minutos após ligação da ignição.**

Se, nestas viaturas, for relatado que a luz de controlo do airbag se acende durante 2 minutos, após a ligação da ignição, e que na memória de avarias está registado o código de avaria 25 “Curto-circuito na detecção do assento utilizado”, uma possível causa é a esteira com sensores no assento do passageiro. Neste caso, o valor de resistência da esteira com sensores (para a detecção da ocupação do assento) está fora dos valores de tolerância.

Para eliminar o erro é necessário substituir a esteira.

Proceda, para esse efeito, do seguinte modo:

- Desligar a ignição e separar a ligação eléctrica do assento do passageiro.
- Desmontar o assento do passageiro, retirar o revestimento do assento, na parte da superfície do assento.
- Substituir a esteira.
- Montar novamente o revestimento do assento.
- Restabelecer novamente as ligações eléctricas.
- Apagar a memória de avarias.

#### **Nota:**

Com este erro o sistema do airbag mantém-se operacional. Somente o airbag do passageiro não é activado selectivamente, ou seja, é accionado mesmo não estando ocupado o assento do passageiro.