



BMW

E46

Motor: 2,0 i (206S4)

Ano de construção: 11.98 - 02.00

Ralenti irregular, motor trabalha na marcha de emergência

Se nos veículos acima referidos surgirem reclamações referentes a um "ralenti irregular", uma "mistura pobre", "Código de avaria da sonda Lambda" ou "Motor trabalha na marcha de emergência", uma possível causa pode ser uma tubagem corroída da ventilação do cárter.

O motor aspira ar parasita através da ventilação defeituosa. De modo a resolver o problema deve-se montar uma tubagem de ventilação modificada e apagar a memória de avarias.

