



Chrysler Voyager II (GS) Ano de construção: 1995 - 2001 Motor: 3,3 i

Caixa de velocidades automática não funciona / Avaria do velocímetro

Se nos veículos acima referidos as mudanças D, 3 e L da caixa de velocidades automática não funcionem "para cima" e se, simultaneamente, o velocímetro avariar, esta avaria pode estar relacionada com um sensor de velocidade (figura 1). Antes de proceder à substituição do sensor de velocidade situado na parte frontal da caixa de velocidades (acima do cárter do óleo, figura 2) deve-se verificar igualmente a cablagem e a ficha. A melhor maneira de aceder ao sensor é por baixo (chassis). De modo a facilitar o acesso, o conjunto de cabos instalado deve ser deslocado para a esquerda após retirar as fitas de fixação. O novo sensor deve ser fixado com um binário de aperto de 7 Nm. O conjunto de cabos deve ser novamente colocado na sua posição inicial e devidamente fixado.



Figura 1



Figura 2