

Citroen **C5, 2,2D HDI** **Código do motor DW12B** **Ano de fabrico de 01.04.2006 até** **20/06/2006**

Funcionamento irregular do motor


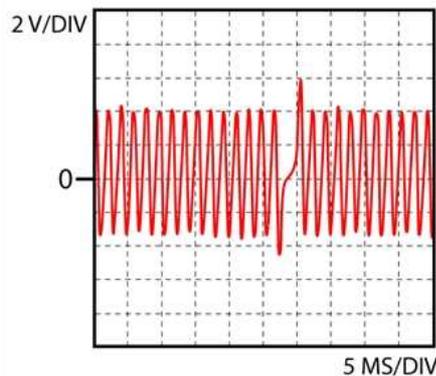


Fig. 1

Se o cliente reclamar o erro supracitado, a causa para o erro pode ser o sensor da cambota. O erro ocorre devido a pinos com defeito do conector de dois polos. Além disso, podem ainda ser reclamadas falhas de aceleração e o estrangulamento do motor. Neste contexto podem estar registados os seguintes códigos de avaria:

- P 0335 – Sensor da posição da cambota, circuito A
Falha de funcionamento.
- P 0336 – Sensor da posição da cambota, circuito A
Erro de área e de funcionamento
- P0606 – Aparelho de comando do sistema de
transmissão, erro do processador

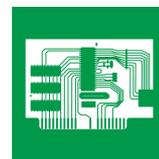

Neste caso é necessário verificar o sensor da cambota. Com um aparelho de diagnóstico é, por norma, verificar o sinal do sensor no menu "Valores de medição/ Parâmetros". O sinal pode ser igualmente verificado com um osciloscópio, ver fig. 1. A figura ilustra um sinal bom.