



Citroen C6

Ano de fabrico: a partir de 2006

Código de motor: DT17TED4 (tipo UHZ)

Falhas do motor, potência insuficiente

A luz de controlo do diagnóstico está acesa

"A irregularidade na descontaminação do gás de escape" é indicada na exibição de multi-funções

A falha citada anteriormente indica uma irregularidade no sistema de controlo de emissões. Neste caso, recomenda-se verificar se o filtro de partículas (FAP) está obstruído.

Se o controlo ou a substituição por uma nova peça não surtir efeito, a causa poderá estar também no filtro de combustível. Já com uma quilometragem a partir de 30.000 km é possível que partículas estejam grudadas ao filtro.

Este sintoma pode ser sanado pelo abastecimento com biodiesel.

Da mesma forma, o aditivo para a regeneração por ciclos do filtro FAP pode levar as partículas a grudarem e a obstruírem o filtro de combustível.

Ajuda: substituir o filtro do combustível.

Dica prática : substituir preventivamente o filtro do combustível nos intervalos de inspeção a cada 30.000 km ou, pelo menos, controlar as sujidades.