



Citroen **Dispatch / Jumpy** **Modelos I/II a partir 20 de março de 2006**

Iluminação da lâmpada de controlo do motor e problemas esporádicos durante o arranque do motor.

Nos veículos supracitados podem ocorrer problemas esporádicos durante o arranque do motor ou o motor pode estrangular. Adicionalmente pode acender a lâmpada de controlo do motor. Uma possível causa pode ser uma cablagem danificada na zona acima da bomba da direção assistida (ver figura). O defeito na cablagem pode ser provocado por "fricção na guia da cablagem. Para resolver o problema deve-se controlar a cablagem. Reparar/renovar os pontos danificados e fixar corretamente (incl. protetor).

