



Citroen Jumper II Com motor 2,8 HDI Do número de série 17443608 até 17545710

Dificuldade no arranque da viatura

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser uma posição defeituosa do sensor do veio de excêntricos. Esta situação provoca que o motor tenha dificuldades no arranque. Devido a uma geometria defeituosa do estribo de retenção do sensor do veio de excêntricos, a distância entre o sensor e a roda do veio de excêntricos é demasiado grande. Neste caso é necessário corrigir a posição do sensor com duas arruelas planas. Estas arruelas planas com uma "espessura" específica podem ser encomendadas através do fabricante.

Proceda do seguinte modo:

- Desligar os bornes da bateria.
- Desmontar a cobertura do motor.
- Remover a ficha do sensor (ver figura 1 ponto 1).
- Desaparafusar as porcas de fixação do suporte (ver figura 1 ponto 2) e remover o suporte para cima.
- Munir ambas as cavilhas roscadas com uma arruela plana.
- Voltar a montar o suporte do sensor. Apertar levemente as porcas de fixação de modo a permitir o ajuste do suporte.
- Alinhar o suporte de modo que a distância entre o sensor e a marcação de referência na roda do veio de excêntricos seja de 0,8 –1,5 mm (ver figura 2).



- Apertar as porcas de fixação.
- Voltar a montar as peças desmontadas na ordem inversa.

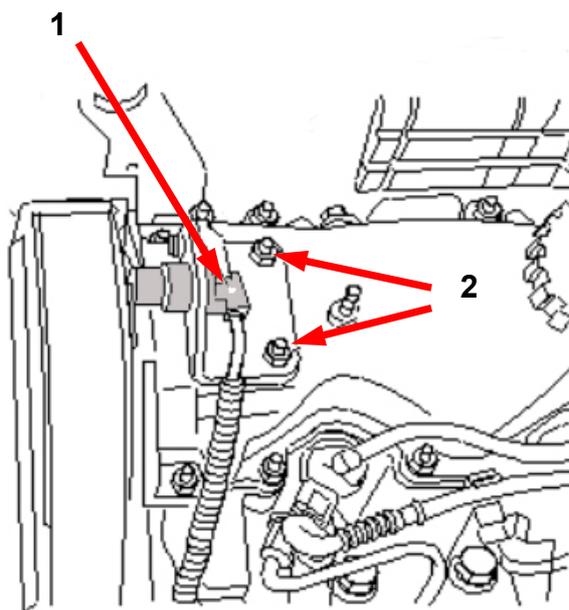


Fig. 1

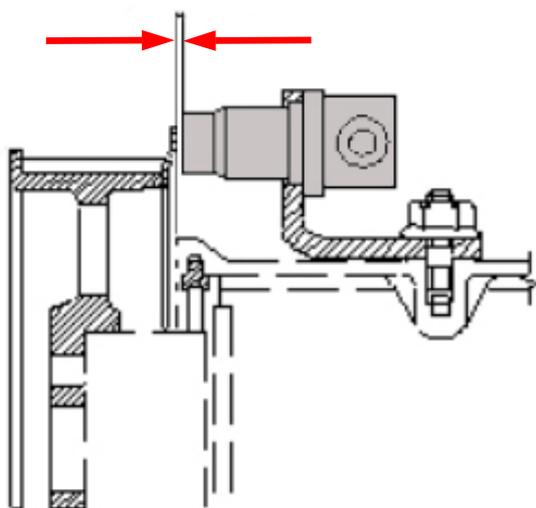


Fig. 2