



Citroën XM (3Y)

A luz de controlo do fluido de refrigeração acende

Nos veículos acima referidos, um cabo desgastado da indicação de desgaste do calço do travão pode provocar que o indicador de temperatura do líquido de refrigeração ou o indicador do nível do líquido de refrigeração acenda. Isto é provocado pelo facto de o contacto de advertência do indicador do calço do travão e das luzes de controlo terem a mesma massa.

Em caso de falha deve-se controlar a cablagem do indicador de desgaste do calço do travão, dando especial atenção à zona das pinças dos travões, as quais, se necessário, devem ser substituídas.

Se a luz de controlo do nível do líquido de refrigeração acender apesar de se encontrar líquido de refrigeração suficiente no reservatório de compensação, uma possível causa são pontas dos sensores ou fichas corroídas do sensor do nível de enchimento.