



## **Citroen**

### **Xsara Picasso**

#### **Com motor 1,6i (código do motor NFZ)** **2,0HDI (código do motor RHY)**

#### **Dificuldades no arranque do motor.**

Se, nestes veículos, forem relatadas dificuldades temporárias no arranque do motor, uma possível causa pode ser humidade na ficha do aparelho de comando do motor. A contaminação com água provoca oxidação e, por conseguinte, dificuldades de contacto nos pinos de ligação. Para eliminar a avaria é necessário limpar os pinos e os contactos de ficha oxidados. De modo a evitar uma nova contaminação com água deve ser instalada uma cobertura suplementar. Esta cobertura pode ser encomendada junto da organização Citroen.