



Boletim Informativo

Citroen

Xsara Picasso

Ano de fabrico: 2005 até 2007

Todos os modelos 1,8l com sistema de ar secundário.

Luz de controlo do motor acende

Se for reclamado o erro supracitado e se, adicionalmente, estiver registado o código de avaria P0410, a causa pode ser um filtro da bomba do ar secundário com defeito.

O código de avaria significa:

- P0410, `Falha de funcionamento do sistema de ar secundário, bomba de ar secundário, válvula de ar secundário, manguerias de ar secundário`.

Devido a um filtro da bomba de ar secundário pode acumular-se sujidade no interior do sistema.

Além disso, é possível que a válvula de regulação/de comando do ar secundário encrave na posição aberta, no caso de veículos que sejam expostos a vários arranques a frio durante um curto período.

Proceder neste caso do seguinte modo:

- Limpar minuciosamente a mangueria do ar secundário.
- Substituir a bomba de ar secundário.
- Controlar o funcionamento e eventualmente substituir a válvula magnética/de regulação do ar secundário.
- Apagar os códigos de avaria.

