



## **Daewoo**

## **Nubira**

## **Ano de construção: 1997 - 1999**

### **A luz de controlo do ABS acende-se**

Nas viaturas acima referidas pode acontecer que a luz de controlo do ABS acenda e apague com o travão de mão accionado. Na memória de avarias não está memorizado nenhum código de avaria. Neste caso, deve verificar-se o ponto de massa na zona superior do pilar A esquerdo após remover o revestimento do pilar. Se necessário, remover resíduos de tinta nesta zona de modo a existir um contacto perfeito do cabo de massa.

Seguidamente deve tratar-se a ligação de massa limpa com um produto anti-corrosivo adequado.