



Boletim Informativo

Fiat 500 Ano de fabrico: 2007 até 2012 Todos os modelos com ESP

Iluminação da luz de aviso do assistente de arranque em subida

Se nos veículos supracitados for reclamado que a luz de aviso do assistente de arranque em subida acende e se, complementarmente, for registado o código de erro C1216, uma possível causa para o erro pode residir no software do módulo de comando do ABS/ ESP.

Pode estar registado o seguinte código de erro:

- O código de avaria significa:
- C1216, ` Interruptor da posição do pedal da embraiagem (transdutor da posição da embraiagem) – erro de sinal, cablagem`.

Para a análise do erro deve-se controlar primeiro os pinos do conector, as interfaces/ contactos e a cablagem do interruptor do pedal da embraiagem.

Se não forem detetados quaisquer erros deve-se atualizar a versão do software pelo fabricante.