



Fiat Seicento ***Todos os modelos com motor de*** ***899ccm*** ***Fábrica na Polónia***

Funcionamento irregular do motor
Nenhum registo na memória de avarias

Se no veículo supracitado for reclamado um funcionamento irregular do motor, sem que esteja registado um erro no aparelho de comando, o problema poderá estar relacionado com o cabo de massa dianteiro do lado direito. Um endurecimento do material de isolamento pode provocar a rutura do cabo na zona da base do tubo dos cabos. O ponto de massa encontra-se (no sentido de circulação) no lado direito, por cima da caixa da roda, atrás do farol. A queda de tensão causada pela falha na massa interfere negativamente no funcionamento dos componentes do sistema de injeção e provoca que o aparelho de comando desloque os limites de adaptação para compensar as falhas. Neste caso deve-se controlar ainda a cablagem, proceder à sua reparação ou substituição.