



## **Ford Escort com motor Zetec a partir de 08/94**

### **Indicador da temperatura aproxima-se da zona vermelha, com temperaturas exteriores elevadas.**

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que o indicador da temperatura do motor se aproxima da zona vermelha, com temperaturas exteriores elevadas, embora a temperatura do motor não seja demasiado elevada, uma causa provável poderá ser uma avaria no sensor de temperatura do motor. O motivo é uma sensibilidade demasiada do sensor. Devido a este facto, o indicador da temperatura indica um valor demasiado alto, embora a temperatura do motor esteja em ordem.

Para eliminar a falha, terá que montar um novo sensor de temperatura alterado.

Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o tubo de admissão de ar
- Desligue a ficha do sensor da temperatura
- Desmonte o sensor (Cuidado: recolha o líquido de refrigeração que derrama), montagem do sensor novo (binário de aperto 8 Nm)
- Insira a ficha, monte o tubo de admissão de ar
- Reabasteça com líquido de refrigeração e purgue o ar do sistema de refrigeração