



Ford Fiesta **A partir do ano de fabrico 2003** **Todos os veículos com** **motor 1.4 TDCI** **com código do motor F6JB**

Potência insuficiente do motor

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa poderá ser uma válvula de regulação dos gases de escape (RGE) com defeito. Pode também ser reclamada a formação de fumo negro acentuada e o acender da luz de controlo do motor. Quando se efectuar a leitura da memória de avarias, podem também estar memorizados os códigos de avaria P1412 (a válvula RGE está encravada) e P0404 (recirculação dos gases de escape falha de área / funcionamento, mangueira com fugas ou entupida, cablagem válvula RGE). Nesse caso, é necessário instalar uma RGE alterada e uma versão de software mais recente (versão B44 ou mais recente). Após a reparação, apagar a memória de avarias.