



## **Ford Fiesta Fabrico 1989 a 1995 com motor HCS 1,1 e 1,3 l**

### **Funcionamento irregular do motor, má admissão de gás, ralenti irregular**

Se surgirem reclamações nestes veículos de que o motor funciona aos solavancos, tem uma má admissão de gás e um ralenti irregular, uma causa provável poderá ser um cabo danificado no potenciómetro da válvula borboleta. Devido ao envelhecimento do isolamento dos cabos, este torna-se quebradiço e estala. Isto leva a que os cabos contactem entre si, de modo a surgirem valores errados no módulo de comando do motor.

Para eliminar a avaria, na maior parte dos casos é suficiente isolar novamente os cabos e apagar a memória de avarias, desligando a bateria.

Importante:

Antes de desligar a bateria, deverá assegurar-se se tem o código do rádio.