




Ford Fiesta, de 08/95 a 01/01/99 Código de fabrico ST até XC

Indicador de temperatura do líquido refrigerante mantém-se constantemente antes da zona vermelha

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionada, a causa poderá ser uma avaria no sensor de temperatura do líquido refrigerante. Embora a temperatura se encontre normal, com temperaturas exteriores elevadas, pode acontecer que o sensor transmita um valor errado ao indicador. Através da montagem de um sensor modificado, pode eliminar-se esta falha.

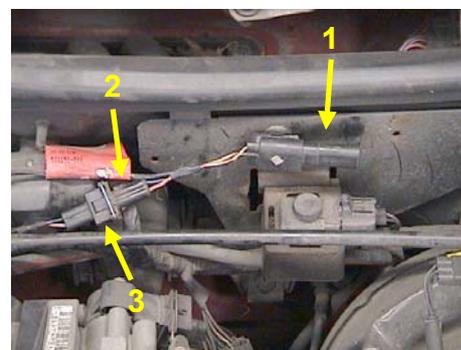

Para efectuar a substituição, proceda do seguinte modo:

- Verifique o código do rádio e anote a emissora de rádio memorizada
- Desligue a bateria dos bornes
- Retire a ficha do sensor de indicação de temperatura do líquido refrigerante
- Desmonte o sensor. Ao desmontá-lo, apoie o corpo.
- Monte o novo sensor e aperte-o com 8 Nm.
- Separe a ficha do sensor do cabo, isole as extremidades do cabo e fixe-as na cablagem
- Solte o díodo (Pos. 1) do cabo de ligação do suporte
- Separe a ficha do díodo (Pos. 2)
- Remova o díodo com o cabo
- Introduza agora a ficha (Pos. 3) directamente no sensor
- Ligue de novo a bateria

Introduza o código do rádio e memorize novamente a emissora.