




Teste Ford '93

A luz de controlo do airbag pisca, várias vezes

Se houver reclamações relativas à falha acima mencionada, a causa pode residir numa ficha do airbag com defeito ou danificada. Regra geral, a luz avisadora do airbag acende aprox. 6 segundos após ligar a ignição. Durante este período, o sistema efectua um auto-diagnóstico. Todavia, se a luz avisadora piscar três vezes lentamente e quatro vezes rapidamente (código de serviço 34), o problema pode estar relacionado com uma patilha de ligação dobrada ou danificada na ficha.

Com a ficha ligada, a patilha de ligação abre uma ponte de curto-circuito e activa o sistema. Se a ligação for cortada a ponte está fechada e o sistema desactivado. Deste modo evita-se a activação de trabalhos de manutenção

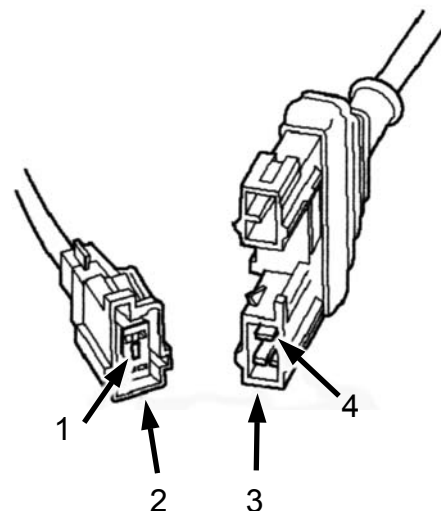

Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desligar o cabo de massa da bateria
- Desmontar o revestimento inferior do volante
- Verificar a patilha de ligação na ficha
- Se a patilha de ligação estiver dobrada, alinhá-la com cuidado
- Caso exista algum dano, o interruptor multifunções (com funcionamento intermitente – limpa pára-brisas) terá de ser substituído

Componentes, ver figura:

- 1 Ponte de curto-circuito
- 2 Ficha para o módulo airbag
- 3 Ficha de 2 pinos
- 4 Patilha de ligação