

Boletim Informativo

VW

Lupo 3L

Com caixa de velocidades automática

Ano de fabrico: a partir de 2000

Motor: 1.2 TDI

Motor desliga espontaneamente durante circulação na cidade.

Caixa de velocidades não trabalha corretamente.

Se nestes veículos forem reclamados os sintomas supracitados, as causas podem ser diversas. A membrana no acumulador hidráulico do sistema de embraiagem hidráulico pode ser responsável pela avaria. Este defeito no acumulador hidráulico pode não ser visível externamente como fuga.

Podem estar memorizados os seguintes códigos de avaria:

O código de avaria significa:

- 00263, `Caixa com defeito`.
- 01073, `Sistema hidráulico da embraiagem com defeito`.
- 01155, `Embraiagem com defeito`.


Outros sintomas podem ser dificuldades no arranque, mudança de velocidade lenta ou bloqueio da alavanca de velocidades.

O Lupo 3L está equipado com uma caixa automática de 5 velocidades com função manual. Tanto a embraiagem como a caixa (monitorizado por sensores – combinado com um sistema hidráulico) são comandadas eletronicamente. Se este comando estiver avariado, as velocidades também serão selecionadas com defeito.

A desativação esporádica do motor e o mau comportamento no arranque são, por sua vez, consequências se o motor não receber os respetivos parâmetros (sinais) da caixa.

Neste caso deve-se substituir o acumulador hidráulico do

Boletim Informativo

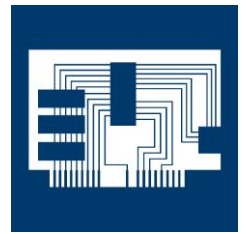

sistema da embraiagem.