



Honda Accord **A partir do ano de construção 2001** **Todos os modelos com VTEC** **(comando variável da sincronização e** **abertura das válvulas)**

A luz de controlo do motor acende, código de falha memorizado.

Se, relativamente a estes veículos, for apresentada a reclamação de que a lâmpada de controlo do motor acende e de que foi registado na memória de falhas o código de falha P1259 (avaria do sistema VTEC), o problema poderá estar relacionado com um nível de óleo demasiado baixo. O sistema de comando variável da abertura das válvulas é controlado através da pressão do óleo do motor. Caso o nível do óleo ou a pressão do óleo sejam insuficientes, poderá ocorrer uma falha de funcionamento do sistema e ser registado o código de falha acima referido. Antes de proceder a uma inspeção morosa do sistema VTEC com vista a identificar a falha deverá ser sempre verificado primeiro o nível do óleo e, eventualmente, a pressão do óleo.