



**Kia**

**Cee'd**

**Traseira Fastback até n.º de chassis:  
U5YFF24428L 096498**

**Carrinha até n.º de chassis:  
U5YFF23238L 006322**

## **Iluminação da luz de controlo do airbag**

Se o cliente reclamar o erro supracitado, este pode dever-se a uma ficha com defeito. Além disso, podem ainda estar registados os códigos de avaria B 1353 e B 2500. Devido a um defeito no corpo da ficha da cablagem, esta não encaixa corretamente no módulo de comando do airbag. Neste caso é necessário verificar a ficha e proceder eventualmente à sua substituição. O módulo de comando do airbag situa-se por baixo do apoio de braço, na consola central. **Atenção!** Antes de iniciar a reparação é necessário desconectar o sistema, pelo menos, 5 minutos da alimentação elétrica, de modo a evitar os perigos de picos de tensão. Se no corpo da ficha estiver registado o n.º de fabrico "C2", é necessário proceder à sua renovação. Esta pode ser encomendada com a referência OE 917101H010FFF.

Durante a montagem do novo corpo da ficha deve ter-se atenção à sua fixação correta. Apagar os códigos de avaria registados.