



## **Lancia Lybra, todos os modelos com ESP**

### **Acendimento da luz de controlo do ESP**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir no sensor do ângulo de direcção. Após cada interrupção e posterior ligação da tensão de alimentação no sensor do ângulo de direcção, por ex. mudança da bateria ou substituição do fusível n° 12 na caixa de fusíveis, a luz de controlo do ESP acende no display.

Neste caso, proceder do seguinte modo:

- O veículo tem de estar parado e a chave na posição "Stop"
- Alinhar o volante na posição normal
- Esperar cinco segundos e dar arranque ao motor
- Rodar o volante meia volta para a esquerda
- Colocar o volante novamente na posição inicial e, em seguida, rodá-lo meia volta para a direita
- Colocar o volante novamente na posição inicial
- Deslocar a viatura a direito num percurso curto (aprox. 10 metros)

Neste momento, o sensor do ângulo de direcção já está correctamente ajustado e a luz de controlo apaga-se. Em seguida, apagar a memória de avarias.