



Boletim Informativo

Mazda

3 (BL)

6 (GH)

CX-7 (ER)

Código do motor: R2AA (2,2 MZR-CD)

**Controlo automático da velocidade
(Tempomat) não funciona;
o motor desliga durante o funcionamento**

Se nos veículos acima mencionados se verificar que o motor desliga durante o funcionamento, poderá haver um defeito no sensor da árvore de cames. Além disso, o controlo automático da velocidade não funciona e a luz de controlo do motor acende, e o velocímetro e/ou o conta-rotações não funcionam.

No módulo de comando do motor está registado o seguinte código de erro:

- P0341, que significa:
Sensor da posição da árvore de cames A, grupo de cilindros 1,
Sensor / gerador de impulsos solto, folga, cablagem.

Para resolver o problema, o sensor da árvore de cames, bem como o cabo de alimentação entre o sensor e o módulo de comando do motor, deverão ser controlados quanto a ruturas e curto-circuito, e eventualmente, ser substituídos.