



Boletim Informativo

Mazda RX-8 Todos os modelos a partir de 10/2008

Iluminação da luz de aviso do nível do líquido refrigerante.

Se nos veículos supracitados a luz de aviso do nível do líquido refrigerante acender, apesar do nível do líquido refrigerante estar em ordem, uma possível causa é um sensor do nível do refrigerante com defeito.

Neste caso deve-se controlar o sensor do nível do líquido refrigerante, a linha adutora e o conector relativamente a danos ou a condutância elétrica.

Se o sensor estiver soldado ao reservatório de compensação, é necessário substituir o completo reservatório de compensação.

O fabricante fornece, para este efeito, um reservatório de compensação modificado.

Ref. peça sobressalente: N3H1-15-350L